



LOCTITE® 401™

(TDS za novu formulaciju proizvoda Loctite® 401™) Februar 2012

OPIS PROIZVODA

LOCTITE® 401™ obezbeđuje sledeće karakteristike proizvoda:

Tehnologija	Cijanoakrilat
Hemijska vrsta	Etil cijanoakrilat
Izgled (neočvrsnut)	Providna, bezbojna do neznatno mutna tečnost ^{LMS}
Komponente	Jednokomponentni - bez mešanja
Viskozitet	Nizak
Očvršćavanje	Vлага
Primena	Lepljenje
Ključne podloge	metali, plastike i elastomeri

Ovaj Tehnički list važi za proizvod LOCTITE® 401™ proizveden nakon datuma istaknutih u odeljku "Referentni datumi proizvodnje".

LOCTITE® 401™ je napravljen za spajanje teško lepljivih materijala koji zahtevaju ravnomernu raspodelu opterećenja i jakog pritiska i/ili otpornost na smicanje. Proizvod omogućava brzo lepljenje širokog spektra materijala, uključujući metale, plastike i elastomere. LOCTITE® 401™ je takođe pogodan za lepljenje poroznih materijala kao što su drvo, papir, koža i tkanina.

NSF International

Registrovan prema NSF Kategorija P1 za upotrebu kao zaptivna masa u i oko postrojenja za obradu hrane, gde ne postoji mogućnost kontakta sa hranom. **Napomena:** Ovo je regionalno odobrenje. Molimo kontaktirajte vaš Tehnički servisni centar za više informacija i razjašnjenja.

Tipične karakteristike neočvrsnutog proizvoda

Specifična težina na 25 °C 1,1

Tačka paljenja - videti MSDS

Viskozitet, Konus i ploča, mPa·s (cP):

Temperatura: 25 °C, Stopa smicanja: 3 000 s⁻¹ 70 do 110^{LMS}

Viskozitet, Brookfield - LVF, 25 °C, mPa·s (cP):

Vreteno 1, obrtaji 30 rpm 100 do 120

Čelik	<5
Aluminijum	<5
Neopren	<5
Guma, nitril	<5
ABS	<5
PVC	<5
Polikarbonat	5 do 10
Fenol	<5
Drvo (balsa)	<5
Drvo (hrast)	15 do 30
Drvo (bor)	15 do 20
Iverica	<5
Tkanina	10 do 20
Koža	15 do 30
Papir	<5

Očvršćavanje u zavisnosti od zazora

Brzina očvršćavanja će zavisiti od linije lepljenja na zazoru. Tankе lиније lepljenja rezultiraju velikim brzinama očvršćavanja, povećavanjem zazora smanjiće se stopa očvršćavanja.

Brzina očvršćavanja u odnosu na vlažnost

Brzina očvršćavanja će zavisiti od relativne vlažnosti okoline. Što je veća relativna vlažnost, to je veća brzina očvršćavanja.

Brzina očvršćavanja u zavisnosti od upotrebljenog aktivatora

Kada je brzina očvršćavanja nedopustivo duga zbog velikog zazora, nanošenje aktivatora na površinu će poboljšati brzinu očvršćavanja. Međutim, to može smanjiti ukupnu čvrstoću lepljenja i zato se preporučuje testiranje radi potvrde efekta.

TIPIČNE PERFORMANSE OČVRŠĆAVANJA

Brzina očvršćavanja u zavisnosti od podloge

Brzina očvršćavanja će zavisiti od podloge koja se koristi. Tabela ispod prikazuje ostvareno vreme učvršćivanja na različitim materijalima na 22 °C / 50 % relativne vlažnosti. Ovo je definisano kao vreme razvijanja sile smicanja od 0.1 N/mm².

Vreme očvršćavanja, sekundi:



TIPIČNE KARAKTERISTIKE OČVRSNUTOG PROIZVODA**Karakteristike lepka**

Očvrsnuto za 10 sekundi na 22 °C

Otpornost na kidanje, ISO 6922:

Buna-N

N/mm²
(psi) ≥6,9^{LMS}
(≥1 000)

Očvršćavanje 72 sata na 22 °C

Otpornost na kidanje, ISO 6922:

Buna-N

N/mm²
(psi) 13,7
(1 900)

Otpornost na smicanje, ISO 4587:

Čelik (peskaren sa krupnim zrncima)

N/mm²
(psi) 20
(2 900)

Aluminijum (graviran)

N/mm²
(psi) 12,4
(1 800)

Cink dihromat

N/mm²
(psi) 2,5
(360)

ABS

* N/mm²
* (psi) 7,5
(1 090)

PVC

* N/mm²
* (psi) 10
(1 450)

Fenol

* N/mm²
* (psi) 12,6
(1 820)

Polikarbonat

* N/mm²
* (psi) 9,6
(1 400)

Nitril

* N/mm²
* (psi) 1,2
(170)

Neopren

* N/mm²
* (psi) 1,1
(160)

Blok otpornost na kidanje, ISO 13445:

Polikarbonat

N/mm²
(psi) 11
(1 600)

ABS

* N/mm²
* (psi) 23
(3 340)

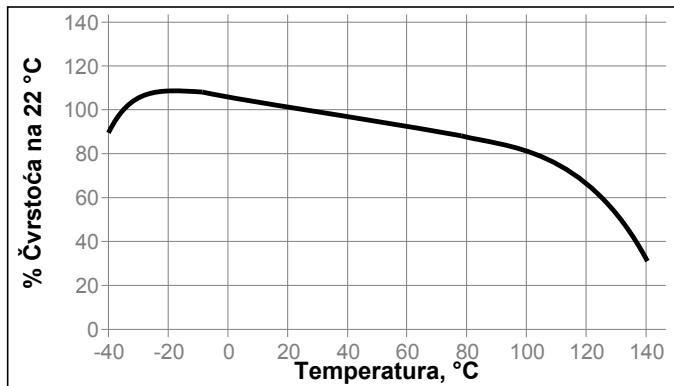
PVC

N/mm²
(psi) 2,6
(380)

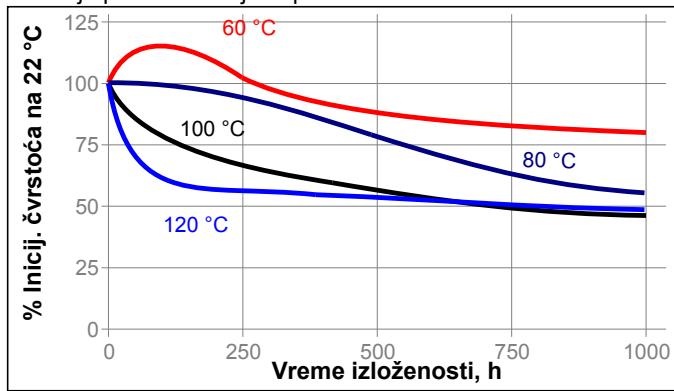
Fenol

* N/mm²
* (psi) 21,3
(3 090)

* substrate failure

**Starenje pod uticajem topote**

Starenje pri navedenoj temperaturi i testirano na 22 °C

**Hemiska/Otpornost na rastvarače**

Starenje pod naznačenim uslovima i testirano na 22 °C

Okruženje	°C	% inicijalna čvrstoća		
		100 h	500 h	1000 h
Motorno ulje	40	115	85	85
Bezolovni benzin	22	85	90	95
Voda	22	75	80	75
Voda/glikol	22	85	75	65
Etanol	22	100	110	130
Izopropanol	22	115	100	120
98% RH	40	80	65	65

Hemiska/Otpornost na rastvarače

Starenje pod naznačenim uslovima i testirano na 22 °C.

Smična čvrstoća, ISO 4587, Polikarbonat

Okruženje	°C	% inicijalna čvrstoća		
		100 h	500 h	1000 h
Vazduh	22	110	120	115
98% RH	40	110	120	105

TIPIČNA OTPORNOST NA UTICAJE IZ OKOLINE

Očvršćavanje 1 nedelju na 22 °C

Otpornost na smicanje, ISO 4587:

Čelik (peskaren sa krupnim zrncima)

Čvrstoća pri povišenoj temperaturi

Testiran na temperaturi

OPŠTE INFORMACIJE

Ovaj proizvod se ne preporučuje za korišćenje u sistemima sa čistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom i ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivnu masu uz hlor ili druge izuzetno oksidirajuće materijale.

Za informacije o bezbednom rukovanju ovim proizvodom konsultovati Sigurnosni tehnički list (MSDS).

Uputstvo za upotrebu:

- Površine koje se lepe treba da budu čiste i bez masnoće. Očistiti sve površine sa Loctite® sredstvom za čišćenje i ostaviti da se osuši.
- Radi poboljšanja lepljenja plastike niske površinske energije, preporučuje se nanošenje Loctite® prajmera na površinu koja se lepi. Izbegavati prekomerno nanošenje prajmera. Ostaviti da se prajmer osuši.
- Ukoliko je neophodno, može se koristiti LOCTITE® Aktivator. Naneti aktivator na jednu od površina koja se lepi (ukoliko se koristi i prajmer, ne nanositi aktivator na površinu na koju je nanesen prajmer). Ostaviti aktivator da se osuši.
- Naneti lepak na jednu površinu koja se lepi (ne nanositi lepak na aktiviranu površinu). Ne koristiti stvari kao što su maramica ili četka za nanošenje lepka. Spojiti delove u roku od nekoliko sekundi. Delovi treba da budu tačno locirani, jer kratko vreme učvršćivanja ostavlja malo mogućnosti za podešavanje.
- LOCTITE® Aktivator se može koristiti za očvršćavanje viška lepka izvan oblasti lepljenja. Naprskati ili nakapati aktivator na višak proizvoda.
- Lepljene površine treba čvrsto držati ili stegnuti dok se lepak ne učvrsti.
- Proizvod treba ostaviti da razvije potpunu čvrstoću pre izlaganja bilo kakvom opterećenju (obično 24 do 72 sata nakon spajanja, u zavisnosti od zazora, materijala i uslova okoline).

Čuvanje

Proizvod čuvati u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Informacije o čuvanju mogu biti naznačene na etiketi ambalaže proizvoda.

Optimalno čuvanje: 2 °C do 8 °C. Čuvanje ispod 2 °C ili iznad 8 °C može negativno uticati na svojstva proizvoda.
Proizvod istisnut iz ambalaže može biti kontaminiran tokom upotrebe. Proizvod ne vraćati u originalnu ambalažu. Henkel korporacija ne može preuzeti odgovornost za proizvod koji je zaprljan ili je čuvan u uslovima drugačijim od onih koji su prethodno naznačeni. Ukoliko su potrebne dodatne informacije, molimo kontaktirajte vaš lokalni Tehnički servis.

Loctite specifikacija materijala^{LMS}

LMS datum Decembar 22, 2011. Izveštaji sa testiranja svake pojedine šarže mogu se dobiti na zahtev. LMS izveštaji sa testiranja uključuju odabrane QC test parametre koji se smatraju prikladnim za stavljanje na raspolaganje samom kupcu. Dodatno, sprovode se i iscrpne kontrole kako bi se osigurao kvalitet i postojanost proizvoda. Posebni zahtevi od strane kupca mogu se koordinirati kroz Henkel odeljenje kontrole.

Konverzije

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb-in
N·m x 0.738 = lb-ft
N·mm x 0.142 = oz-in
mPa·s = cP

Referentni datumi proizvodnje

Ovaj Tehnički list odnosi se na proizvode LOCTITE® 401™ proizvedene nakon ispod navedenih datuma:

<u>Proizveden u:</u>	<u>Prvi datum proizvodnje:</u>
EU	November 2011
Kina	Još nedostupan
Indija	Još nedostupan
U.S.A.	Još nedostupan

Datum proizvodnje može se očitati iz broja šarže koji je otisnut na pakovanju. Za pomoć, molimo kontaktirajte lokalnu Tehničku službu.

Napomena

Podaci sadržani ovde su dati samo kao informacija i veruje se da su pouzdani. Ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate dobijene od strane drugih nad čijim metodama nemamo kontrolu. Odgovornost je korisnika da odredi prikladnost proizvoda i metode za svrhu koju želi da ostvari, kao i da primeni sve potrebe mere opreza i zaštite ljudi i sredstava od rizičnih događaja koji bi mogli uslediti kao posledica rukovanja proizvodom. Sa stanovišta gore navedenog, **Henkel korporacija se izričito odriče svih garancija izraženih ili iskazanih, uključujući garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu, koje proizilaze iz prodaje ili upotrebe proizvoda Henkel korporacije. Henkel korporacija se posebno odriče bilo kakve odgovornosti za slučajne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući i gubitak profita.** Diskusije o raznim procesima ili sastavima ne treba tumačiti kao predstavljanje da su slobodni od dominacije patenata u vlasništvu drugih ili kao licencu pod kojom patenti Henkel korporacije mogu pokriti takve procese ili sastave. Preporučujemo da svaki potencijalni korisnik testira svoju predloženu primenu pre ponovljene upotrebe, koristeći ove podatke kao vodič. Ovaj proizvod može biti pokriven od strane jednog ili više SAD ili stranih patenata ili primene patenata.

Korišćenje zaštitnog znaka

Osim ako nije naznačeno drugačije, svi zaštitni znaci u ovom dokumentu su zaštitni znaci Henkel korporacije u SAD i drugim zemljama. ® označava zaštitni znak registrovan u SAD odeljenju za patente i zaštitne znake.

Referenca 2.5